

# Werenfriedkerk Groot onderhoud



# De vergaarbak



1. de vergaarbak zuidzijde links; door oproesten van de ijzeren consoles, de (verdwenen) vernageling van de vergaarbak en een (niet zichtbaar) kapvoetanker is het metselwerk gescheurd en delen zitten los of zijn weggevallen; het eiken plankje is ingerot (rubrieken 1.2 en 2.4 kerkrapport).

# Uitgesleten voegwerk gevel



2. het bovenste geveldeel westzijde zuidbeuk; ter plaatse komt duidelijk uitgesleten / uitgespoeld voegwerk voor (rubriek 1.2 kerkrapport)

# Uitgesleten voegwerk steunbeer



3. een tufstenen versnijding t.p.v. een steunbeer noordzijde koor; duidelijk uitgespoeld voegwerk; dergelijke uitgespoelde versnijdingen komen rondom meer voor (rubriek 1.2 kerkrapport).

# Los muurlood




4. het muurlood van het zuidelijke schipdak tegen de scheidingsgevel; van het voegwerk boven het lood zitten delen los of zijn weggevallen (rubrick 2.3 kerkrapport).

# Voegwerkschade westzijde



5. een beeld van het bovenste geveldeel westzijde toren; verspreid komt voegwerkschade voor (rubriek 1.2 torenrapport); niet goed zichtbaar, maar de uitstekende delen van de galmborden zijn plaatselijk wat ingerot (rubriek 1.8 torenrapport); op de wijzerplaat komt duidelijke afbladdering van verfwerk voor (ook rubriek 1.8 torenrapport).

# Voegwerk schade zuidzijde

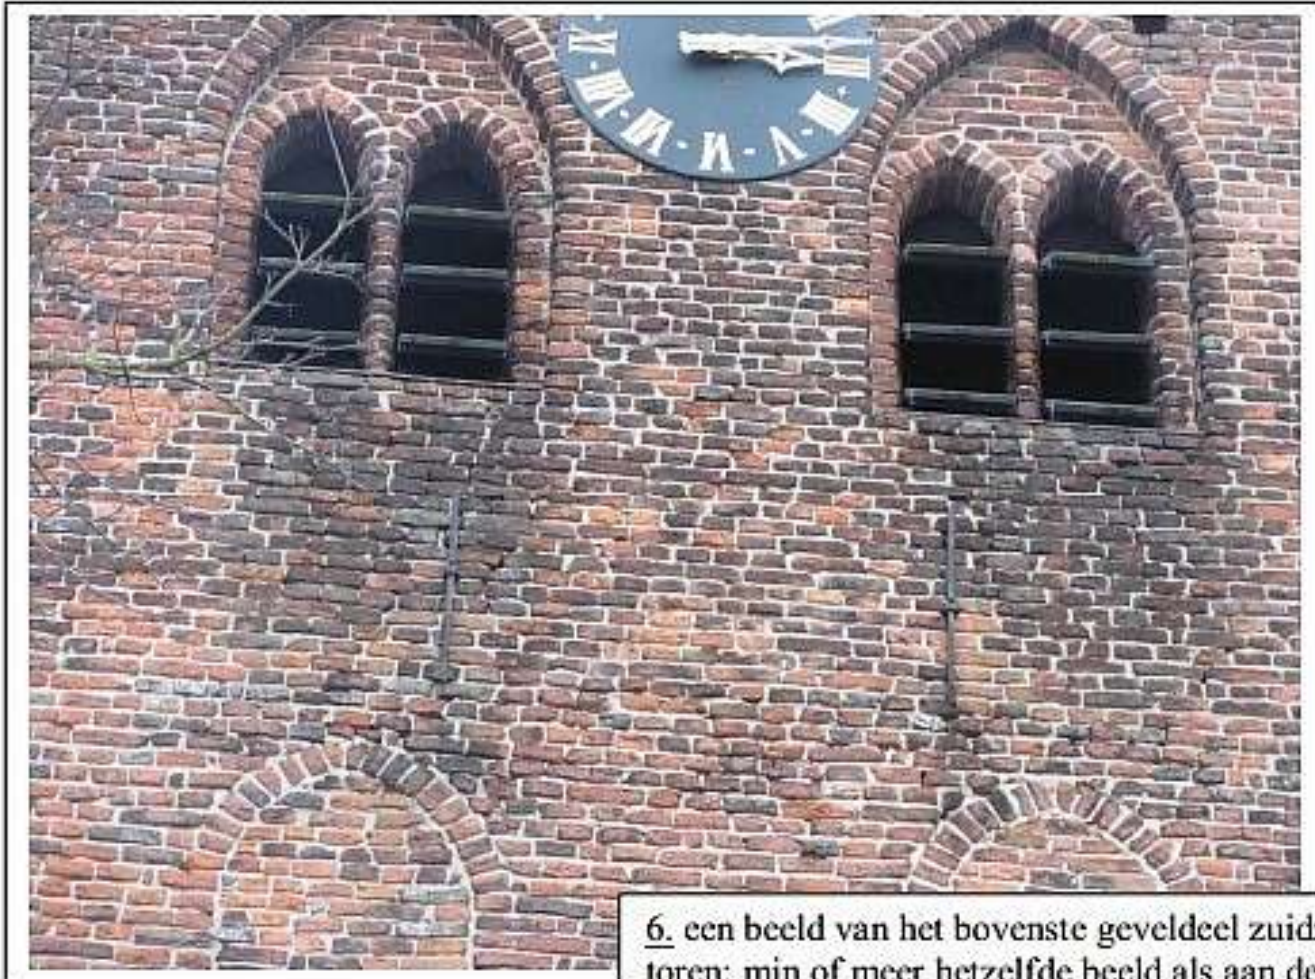

6. een beeld van het bovenste geveldeel zuidzijde toren; min of meer hetzelfde beeld als aan de westzijde op foto 5.

# Afbladderen wijzerplaat



7. de wijzerplaat van foto 6 meer in detail; duidelijke afbladdering van verfwerk (rubriek 1.8 torenrapport)



# Lichte aantasting knaagkever



8. een beeld van de houtconstructie van de spitsvoet westzijde; geel omcirkeld is een plakmarkering ter indicatie van activiteit in de plaatselijk voorkomende knaagkeveraantastingen; op deze plek is de aantasting licht actief (rubriek 2.1 torenrapport).

# Brosse leien



9. een beeld van de leibedekking op het onderste flauwhellende dakdeel noordoosthoek; zachte / brosse leien; wat gaten en anderszins schade (rubriek 2.2 torenrapport).

# Brosse leien noordkant



10. een beeld van de leibedekking op de onderste flauw hellende dakdelen noordwesthoek; zelfde omschrijving als bij foto 9.

# Pijnappel-kruis en haan



11. het torenkruis met pijnappel en haan; het smeedijzeren kruis is verspreid behoorlijk roestig; het verguldwerk van pijnappel en haan is flink verweerd (rubriek 2.8 torenrapport).

# Loopbrug in de toren



12. de loopbrug oost/west ter hoogte van de spitsvoet; zijdelings wat “weglopende” leuningens waardoor te grote openingen en valgevaar; luikopeningen zitten te hoog boven de brug, vlonder of opstapje ontbreekt (rubriek 4.2 torenrapport).